プレスコントローラ CP-2 型

荷重校正

等価入力による校正

(Ver.4.01)

富士コントロールズ株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-5-6

TEL: 03-3265-5437 FAX: 03-3265-5430

荷重校正

プレスコントローラCP-2では何らかの理由で現行ロードセルを破損した場合、新しいロードセルを本器にセットし、お客様で荷重校正が行えます。ロードセルを、新しい物に交換し接続しただけでは、正しい表示をしません。荷重値を正しく表示するように校正します。本取扱説明書では**等価校正**についてご紹介します。

●等価校正●

ロードセルに実際の荷重を加えず、ロードセル試験成績表のデータをプレスコントローラにキー入力することにより、自動的にゲインを計算し校正する方法です。実負荷がかけられない場合でも簡単に校正が行えます。入力データは、ロードセルの定格出力(Rated Output)と定格容量(Capacity)の2つです。

供試品名 : 003	基準荷重 N	出力 mV/V	偏差 mV/V	出力 mV/V	偏差 mV/V
製造番号 : E0261	0.0	0.0000		0.0001	
試験日 : 01/03/26	500.0	0.3564		0.3573	
室温 : 23.0 °C	1000.0	0.7138		0.7147	
入力抵抗 : 349.5 Ω	1500.0	1.0716		1.0728	
出力抵抗 : 349.4 Ω	2000.0	1.4300		1.4311	
絶縁抵抗 : 1.0 kMΩ以上	2500.0	1.7893		1.7899	
ブリッジ電圧 : 10.0 DCV	3000.0	2.1482			
定格容量 : 3000.0 N					
定格出力(R.O.) : 2.1482 mV/V					
基準ピッチ : 0.3580 mV/V					
非直線性 : 0.12 %R.O.					
ヒステリシス : 0.06 %R.O.					
再現性 : 0.00 %R.O.					
クリープ : %R.O.

次ページ以降に詳細を説明します

一例として、試験成績書上のデータが「①定格出力：2.148mV/V、②定格容量：3kN」のロードセルを新規に測定器に取り付け、校正する手順をご紹介します。

●荷重校正(等価校正)は以下の手順で行います。

1. 設定値変更禁止ロック(レベル1)の解除 1
システム設定値の変更を行います。(ロックレベル1)
2. ゼロ校正をする 2
ロードセルを測定器に接続して、荷重0の時に0を表示するようにします。
3. スパン校正をする 3
ロードセルの試験成績書による校正です。
4. 小数点位置の再設定 5
定格容量のちがうロードセルを取り付ける場合、小数点の位置を変更します。
5. 最大荷重値の設定 6
ロードセルの最大荷重値を設定入力する事によって、その値を超えるとアラームが鳴りロードセルに過負荷がかかった事を知らせます。
6. 設定値変更禁止ロックの再設定 7
システム設定値の変更ができないように元に戻します。(ロックレベル3又は5)

1. 設定値変更禁止ロック（レベル1）の解除

システム値の変更が可能ないように、ロックレベルを1にします。新しいロードセルを測定器に接続して、以下の操作を行ってください。この時、ロードセルに負荷をかけないでください。

1. **3** キーを押す。

Err	Err 文字が点滅します
300	Err 以外の文字が出た場合 リセット キーを押してください。
1000	
100	

2. **SET/CHG** キーを押して下さい。

0000	← コードNoの入力待ち状態になります。
PASS	
1000	
100	

3. コードNoをテンキーで「1252」と入力します。

1252
PASS
1000
100

4. **SET/CHG** キーを押す

5	← 現在の禁止レベル 5 または 7 が点滅しています
1252	
1000	
100	

5. テンキーで「1」と入力します。

1	← ロックレベル1になりました。
1252	
1000	
100	

6. **SET/CHG** キーを押す

0000
PASS
1000
100

7. **リセット**キーを押す

これでシステム設定値の変更が可能です。

操作を間違えた時は、6の **SET/CHG** キーを押すまでは**リセット**キーを押して、1からやり直して下さい。

2. ゼロ校正をする

新しいロードセルのゼロを登録します。この時、ロードセルには負荷をかけないで下さい。

1. **3** キーを押す。

Err
300
1000
100

Err 文字が点滅します
Err 以外の文字が出た場合**リセット**キーを押してください。

2. **SET/CHG** キーを押す。

0000
PASS
1000
100

← コードNoの入力待ち状態になります。

3. コードNoをテンキーで「1243」と入力します。

1243
PASS
1000
100

4. **SET/CHG** キーを押す。

0000
PASS
1000
100

← 現在の状態で**SET**キーを押したとき0と表示します。

5. **リセット**キーを押す。

これでゼロの校正は終わりました。次はスパンの校正です。

操作を間違えた時は、リセットキーを押して、1からやり直して下さい。

3. スパン校正をする

ロードセルの試験成績書により、スパン校正を行います。

ここでは定格出力 2.148mV/V の時、定格容量 3kN のロードセルですから次のように行います。

1. **3** キーを押す。

Err
300
1000
100

Err 文字が点滅します。

Err 以外の文字が出た場合 **リセット** キーを押して下さい。

2. **SET/CHG** キーを押す。

0000
PASS
1000
100

← コードNoの入力待ち状態になります。

3. コードNoをテンキーで「1241」と入力します。

1241
PASS
1000
100

4. **SET/CHG** キーを押す。

1241
1000
100

← ここに以前の登録値が表示されます

5. 定格出力 **2 1 4 8** を入力する。

2148
1241
1000
100

← 新しいロードセルの定格出力を入力します。ここでは2.148mV/Vですのでテンキーで **2 1 4 8** と入力します

6. **SET/CHG** キーを押す。

7. 定格容量 **3 0 0 0** を入力します。

3000
2148
1000
100

← 今度は定格容量の表示になります

8. **SET/CHG** キーを押します。

0000
PASS
1000
100

9. **リセット** キーを押す。

これでスパンの校正は終わりました。－

操作を間違えた時は、8の **SET/CHG** キーを押すまでは **リセット** キーを押して、1からやり直して下さい。

参 考

■ロードセルの校正値を入力しても正確な値を表示しない場合は、定格出力補正します。

ロードセルへの負荷に対してプレスコントローラの表示値が低い場合は、定格出力を少なく、高い場合は大きく入力します。

定格容量は変更しないで下さい。

■ロードセル定格容量、最大最小表示値

型 式	定格容量	最大表示値	最小表示値
003 (C型、F1型、F2型、L型も同じ)	3kN	3.000kN	0.000kN
03 (C型、F1型、F2型、F4型、L型も同じ)	30kN	30.00kN	0.00kN
10U (F2型、L型も同じ)	100kN	300.0kN	0.0kN
20U	200kN	300.0kN	0.0kN
0003F1 (F2型、L型も同じ)	300N	300.0N	0.0N
0002	200N	300.0N	0.0N

4. 小数点位置の再設定

ロードセルの定格容量ごとに表示値（小数点の位置）が異なりますので、ここでは再設定をおこないます。※但し、ロードセルの破損等による交換、再校正の場合小数点の位置変更は必要ありません。

1. **3** キーを押す。

Err
300
1000
100

Err 文字が点滅します

Err 以外の文字が出た場合**リセット**キーを押してください。

2. **SET/CHG** キーを押す。

0000
PASS
1000
100

← コードNoの入力待ち状態になります。

3. コードNoをテンキーで「1247」と入力します。

1247
PASS
1000
100

4. **SET/CHG** キーを押す。

2
1247
1000
100

← 現在の小数点位置情報を表示します。

5. ロードセルの定格により入力値がことなります。 *4ページ ■ロードセル定格容量、最大最小表示値参照

●3kN定格の場合**3**を入力します

●30kN定格の場合**2**を入力します。

●100kN ,200kN 定格の場合**1**

。

を

3
1247
1000
100

2
1247
1000
100

1
1247
1000
100

6. **SET/CHG** キーを押す。

0000
PASS
1000
100

7. **リセット**キーを押す。

これで小数点位置再設定は終わりました。

操作を間違えた時は、リセットキーを押して、1からやり直して下さい。

5. 最大荷重値の設定

ロードセルの最大荷重値を設定入力する事によって、その値を超えるとアラームが鳴りロードセルに過負荷がかかった事を知らせます。

1. 3 キーを押す。

Err
300
1000
100

Err 文字が点滅します

Err 以外の文字が出た場合リセットキーを押してください。

2. SET/CHG キーを押す。

0000
PASS
1000
100

← コードNoの入力待ち状態になります。

3. コードNoをテンキーで「1245」と入力します。

1245
PASS
1000
100

4. SET/CHG キーを押す。

4500
1245
1000
100

← 現在の最大荷重値情報を表示します。

5. ロードセルの定格により入力値がことなります。 *4ページ ■ロードセル定格容量、最大最小表示値参照

- 3kN定格の場合4500を入力します。

4500
1245
1000
100

- 30kN定格の場合4500を入力します。

4500
1245
1000
100

- 100kN定格の場合1200、200kN定格の場合2400を入力します。

1200
1245
1000
100

6. **SET/CHG** キーを押す。

0000
PASS
1000
100

7. **リセット** キーを押す。

これで小数点位置再設定は終わりました。

操作を間違えた時は、リセットキーを押して、1からやり直して下さい。

6. 設定値変更禁止ロックの再設定

すべての校正が終わったら、設定値変更禁止ロックは必ず元の禁止レベルに戻して下さい。禁止レベルに戻すには、1ページ「1. 設定値変更禁止ロック(レベル1)の解除」で5の時 $\boxed{5}$ または $\boxed{7}$ を入力します。

これで荷重校正(等価校正)は終了です。

■弊社では、測定器とロードセルをお送りいただければ、有償で荷重校正を行います。ご購入販売店または弊社営業マンにお申しつけ下さい。トレーサビリティ関係書類の発行もいたします。

本取扱説明書をお読みいただいて不明な点がございましたら、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

問い合わせ先:

富士コントロールズ株式会社 技術課

TEL : 03-3265-5437 FAX : 03-3265-5430